



JONCTIONS DE CLT EN MUR

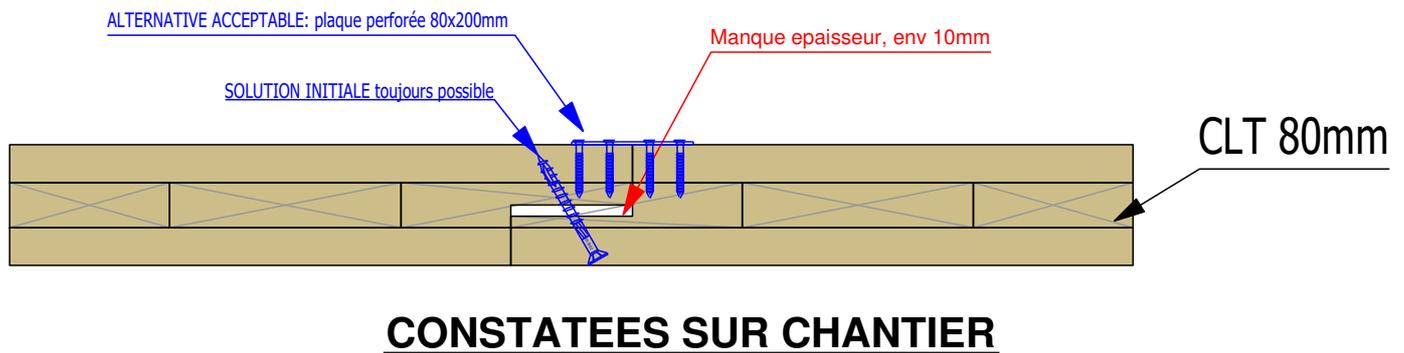

Les couturages de mi bois servent, en dehors de toutes considérations esthetiques, à assurer la continuité des efforts de contreventement des murs. Les vis travaillent donc au cisaillement. Le léger vide dans le plan de cisaillement conduit à une flexion de la tige de vis qui est tolérable au regard des faibles efforts ici (nombreux refends de stabilités et quantité de vis bien supérieur au besoin - quantité relevant plus du "plaquage" de l'assemblage). Tout correctif est donc laissé à l'appréciation de l'entreprise qui souhaitera rectifier l'esthétique. Techniquement, le vissage prévu est acceptable.

NOTA: la solution envisagée de plaques perforées est également possible.

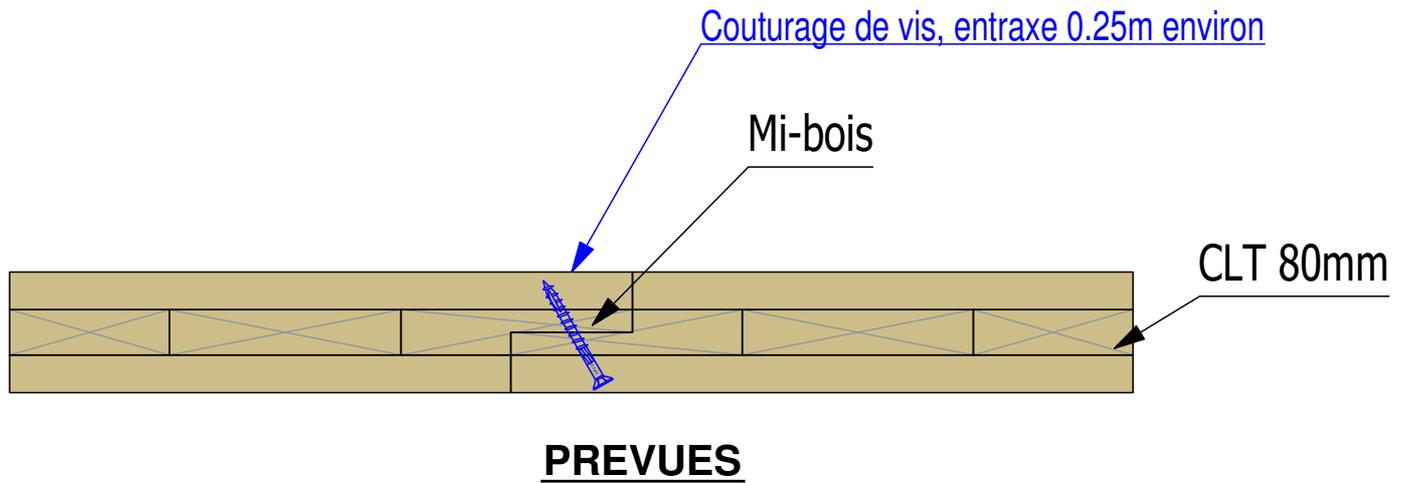

Etudes Bois
du Barrois

BP 50083
55002 BAR LE DUC

PROJET CBDT

Probleme mi-bois

Avis

1/5

29-04-17